


Aktualizace nabíječe iSDT P10 (V1.1.0.2)


Aktualizace odstraňuje chybu firmwaru, která neumožňovala normální spuštění režimu stabilizovaného zdroje „DC Power CH1“.

Postup aktualizace:


- 1) Stáhněte si a na hard disk PC (Windows 7, 10) rozbalte instalační balíček „ISDT_Update.7z“.
- 2) Nabíječ P10 připojte pomocí USB-C kabelu k PC (není třeba zapojovat napájení nabíječe). Displej nabíječe se rozsvítí, nabíječ je v pohotovostním stavu.
- 3) Spustěte instalační soubor „SCU.exe“

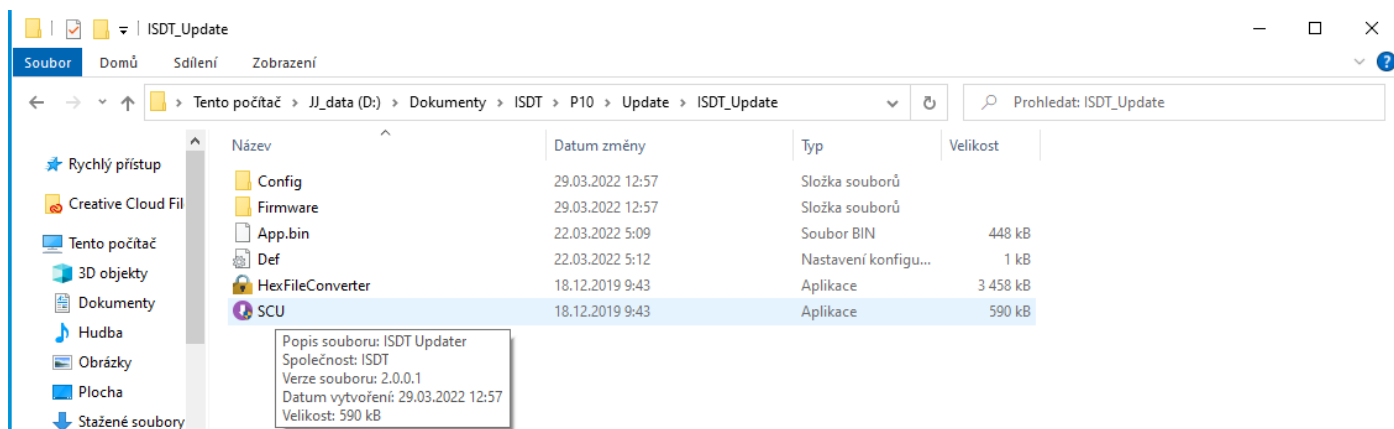

- 4) Otevře se okno instalačního programu. Klepněte na „Update“ pro spuštění aktualizace.

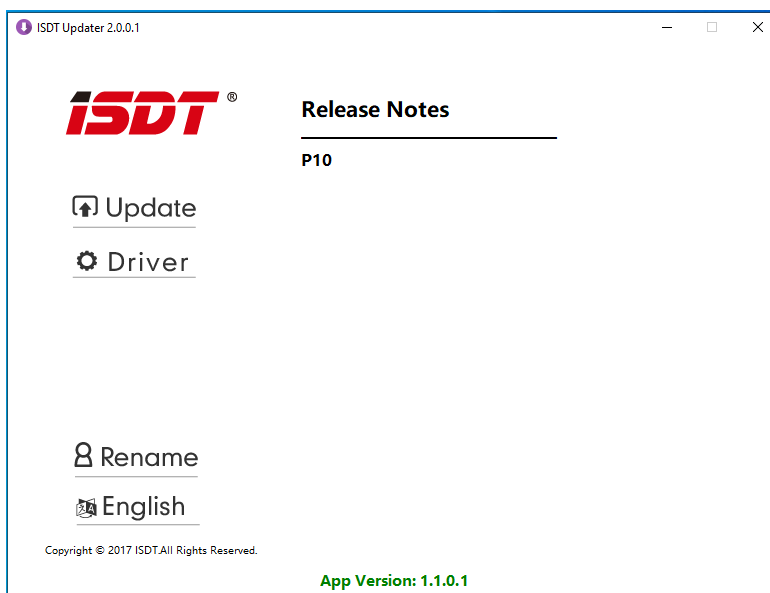

- 5) Ukazatel v programu ukazuje postup instalace, na nabíječi svítí modrá obrazovka s nápisem „Update“.

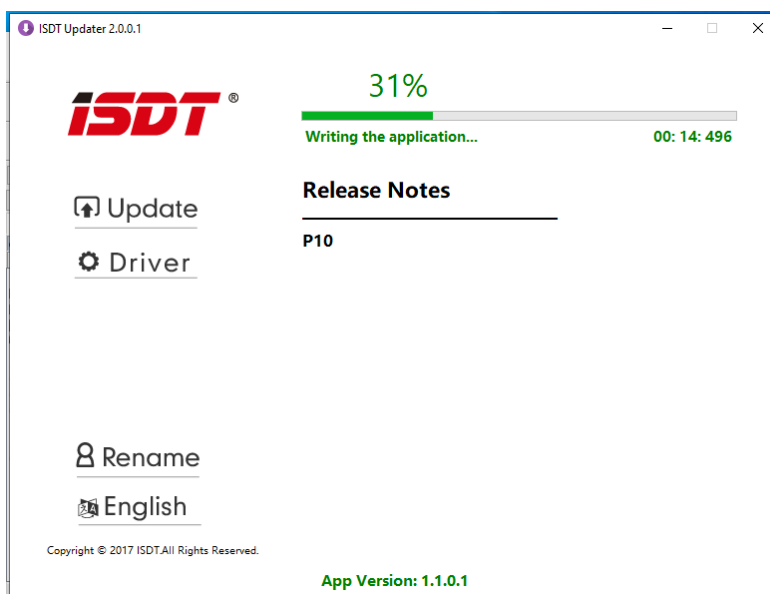

6) Jakmile instalační program oznámí úspěšné dokončení instalace „Update succeeded“, nabíječ se vrátí zpět do pohotovostního stavu. Po odpojení od PC a připojení k napájecímu zdroji jej můžete opět normálně používat.

